

2D外观检测系统方案

布料漏洞检测 | 静止拍摄 | 背光方案

📅 2025.06.30

🕒 检测节拍: 30s

目录

📄 项目描述

✅ 项目验证

📊 评估结果&注意事项

🔧 配置清单

🔧 售后服务

项目描述

1方案概述

本方案采用2D视觉检测技术，针对布料表面漏洞缺陷进行检测，适用于手动来料方式，满足多种颜色布料的检测需求。

- > 应用场景：服装生产质检
> 操作对象：300*200mm布料
> 核心功能：漏洞缺陷检测

2技术参数

检测精度
0.1mm拍照方式
静止拍摄检测节拍
30s

3应用场景

🖼️ 布料检测场景

- 📍 布料检测现场示意图 - 系统将安装于图示质检工位，实现自动化缺陷检测

项目验证

1方案布局

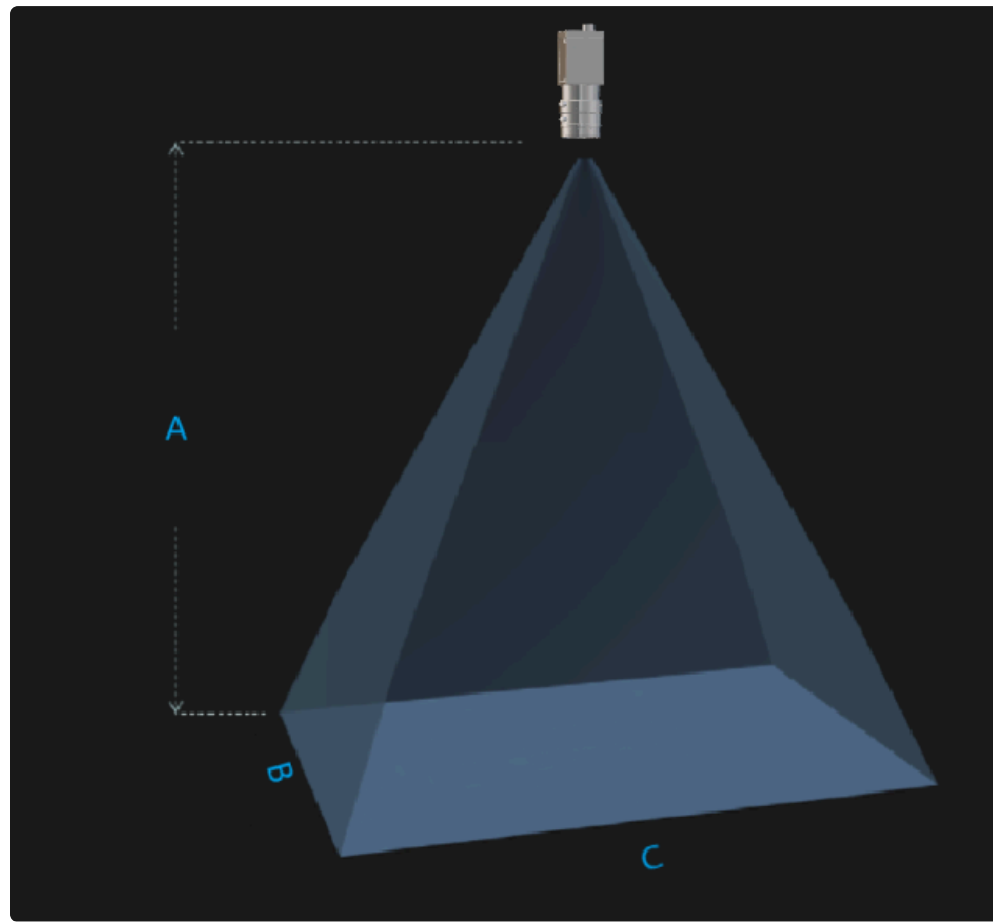
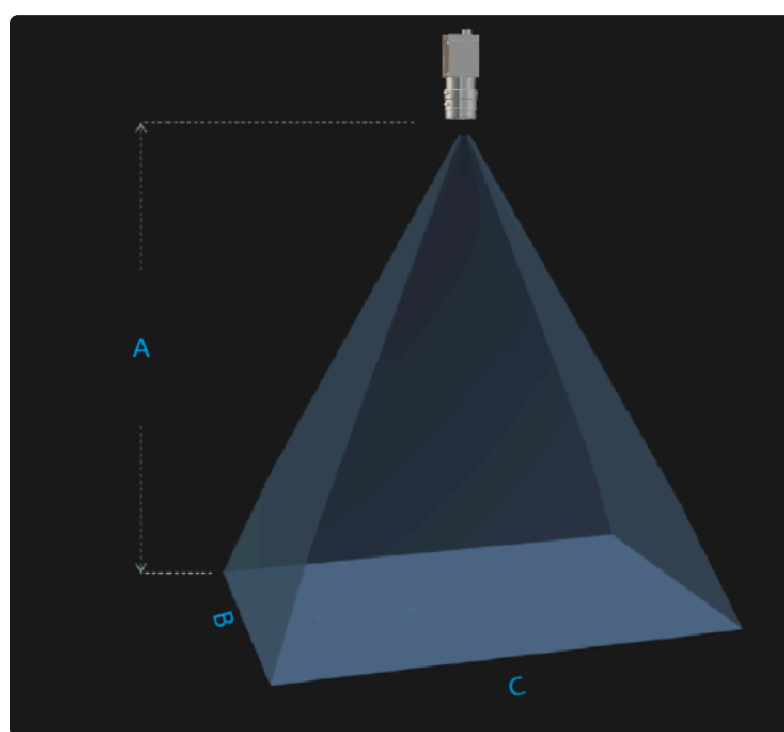


图1：系统布局示意图（单位：mm）

布局说明


- 系统采用手动来料方式
- 相机安装高度为600mm
- 背光光源确保缺陷特征凸显
- 控制柜安装于工位侧方，便于操作与维护

2相机选型

图2：相机工作距离与视场关系
A(高) = 600mm, B(宽) = 200mm, C(长) = 300mm

参数项	规格
型号	MV-CH240-10TM
相机类型	smartcamera
相机接口类型	10gige
相机像素	2408*2408
镜头型号	MVL-KF3540-25MP
光源型号	OPT-FLA410290

3工作流程

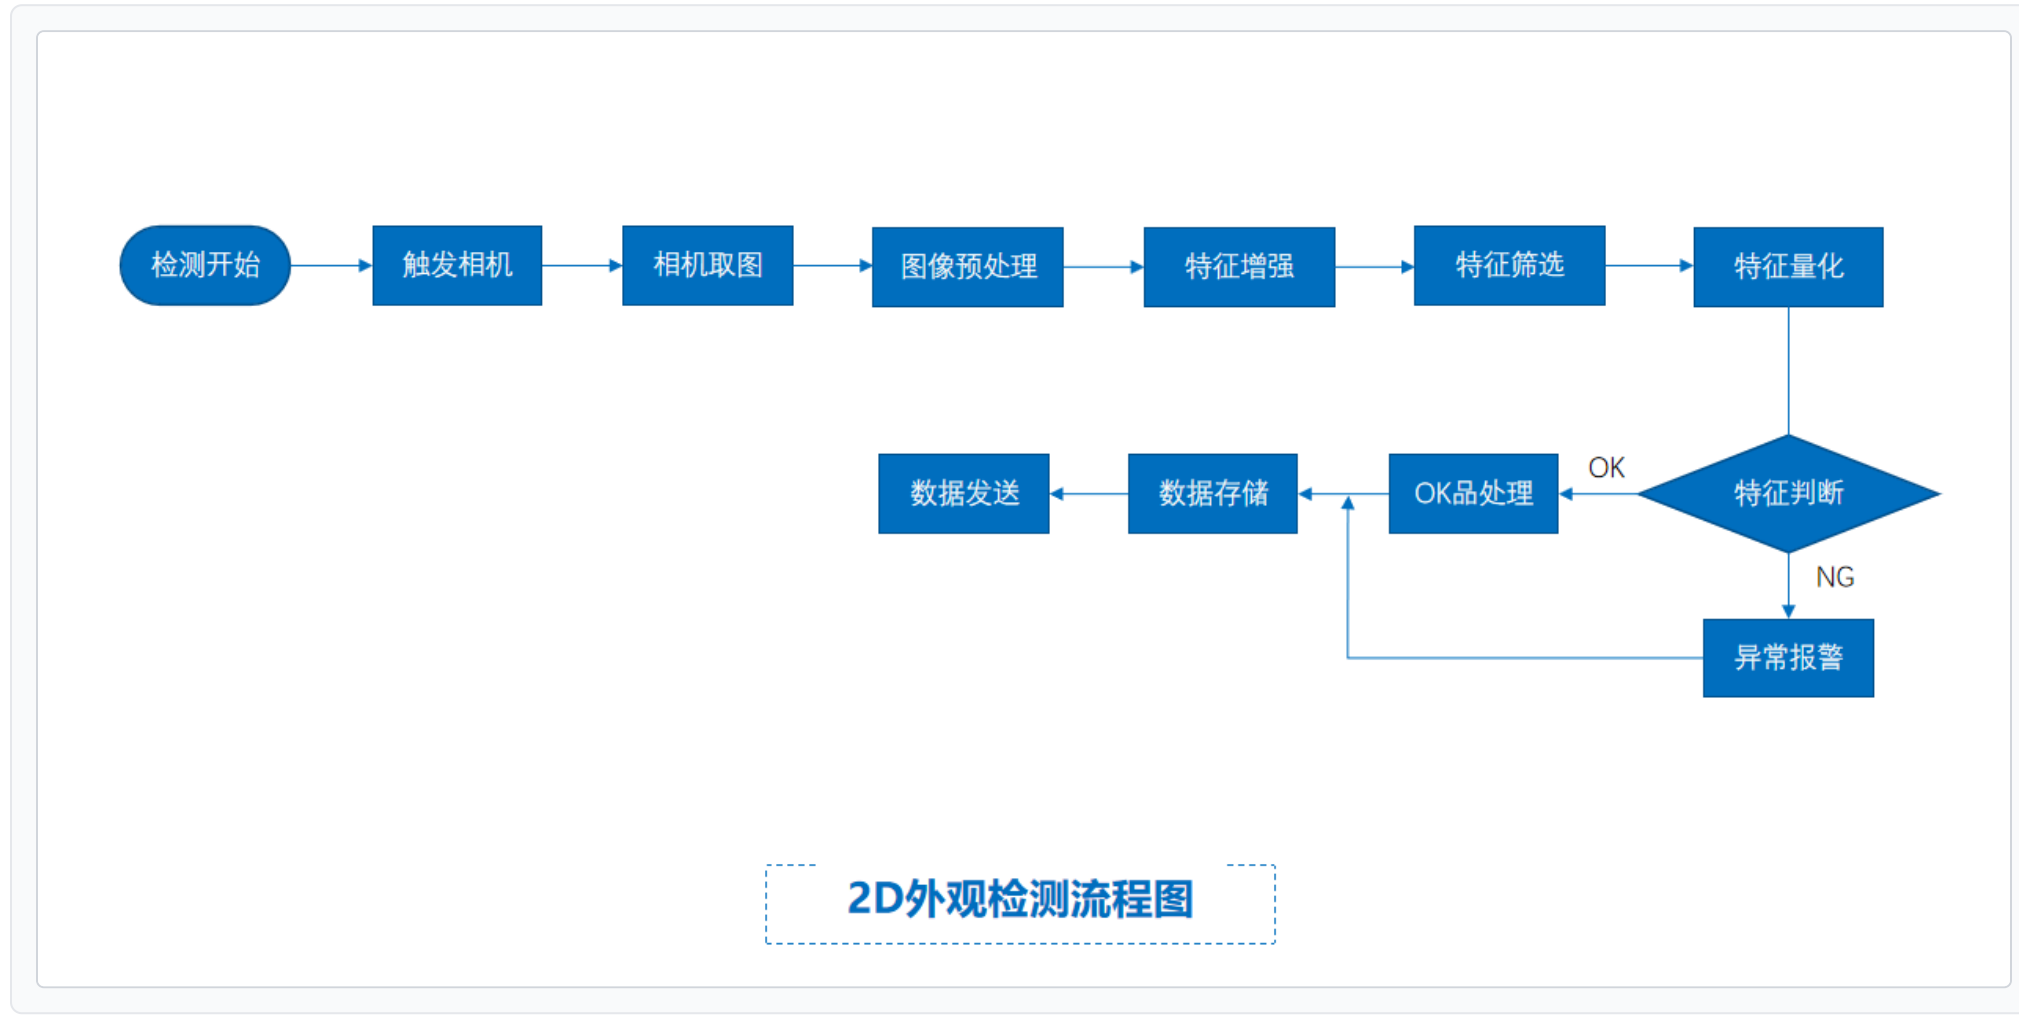

评估结果&注意事项



环境要求

风险提示

现场光照不均、反光等问题可能导致布料检测特征不明显，影响识别精度。

应对措施

1. 安装专用工业光源，确保光照均匀
2. 设计遮光罩，避免环境光干扰
3. 算法优化，增强抗干扰能力



机械安装

风险提示

机械定位精度不足可能导致检测位置偏移，影响检测结果。

应对措施

1. 采用伺服电机驱动，确保定位精度
2. 安装限位开关，提供安全保护
3. 定期校准，保证长期稳定性



物料要求

风险提示

布料表面褶皱或污渍可能影响缺陷检测效果。

应对措施

1. 增加布料平整机构
2. 算法优化，适应表面变化
3. 制定布料预处理标准

评估结论

本方案采用的2D视觉技术能够满足布料漏洞检测的精度和节拍要求，系统布局合理，工作流程顺畅。在满足环境要求和机械安装精度的前提下，可实现稳定可靠的自动化检测。建议在项目实施前进行现场环境勘测，确保安装条件符合要求。

配置清单

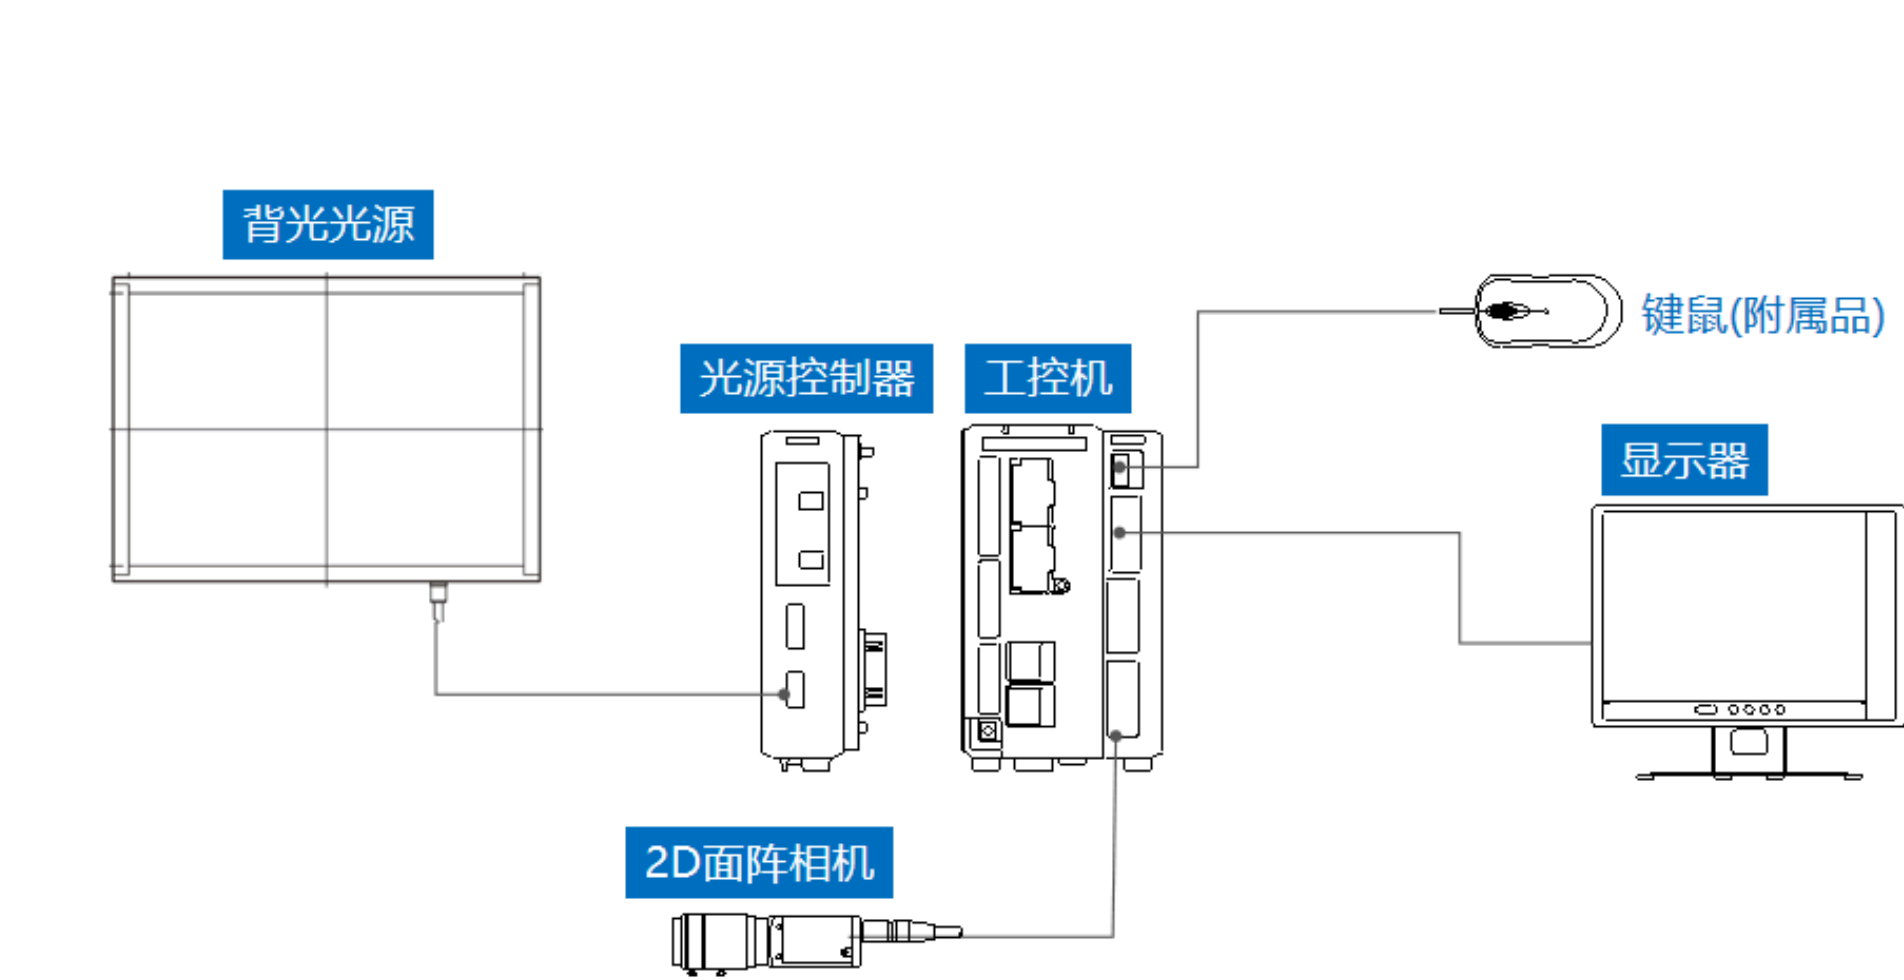


图3：系统硬件配置示意图

序号	名称	型号规格	单位	数量	厂家
1	smartcamera	MV-CH240-10TM	台	1	HIKVISION
2	镜头	MVL-KF3540-25MP	个	1	HIKVISION
3	光源	OPT-FLA410290	个	1	OPT

售后服务

服务内容

- 📞 如果您对方案有任何提议，可以电话联系我们。
- 🏠 如果您在方案执行过程中遇到问题，可以联系我们。
- 🔧 如果您有视觉方面的行业难题，可以联系我们。

联系方式

- 📞 服务热线
0535-2162897
- ✉️ 电子邮箱
image@ytzrtx.com
- 🌐 官方网站
www.ytzrtx.com
- 📍 公司地址
山东省烟台经济技术开发区泰山路86号内1号